


Deckenaufbauten M 1/10


Decke 0/1

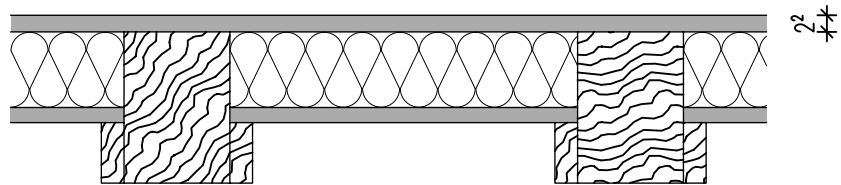

Dielung : Holzschalung 22 mm  
Dämmung : Mineralwolle  
Bretter 22mm  
Balkenabstand : 31,5-70 cm  
Balkenquerschnitt ; Breite: 11,5-14 cm; H= ??

Abgeh. Decke

Decke 0/4A

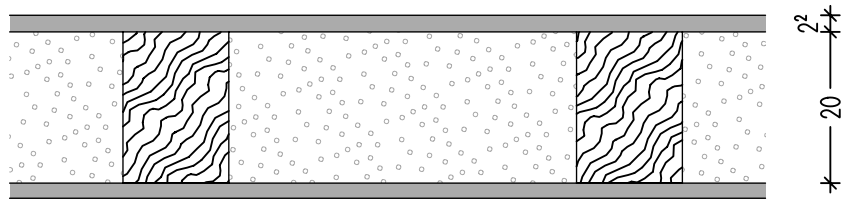

Dielung: Holzschalung 22 mm  
Schüttung  
Bretterschalung mit Putz  
Balkenabstand: 84-126 cm  
Balkenquerschnitt: 20/17


Decke 0/4B



Dielung: Holzschalung 27 mm  
Balkenabstand: 95-126 cm  
Balkenquerschnitt: 20/18 cm

Abbruch  
Unterdecke (neuzeitig)


Decke 0/6

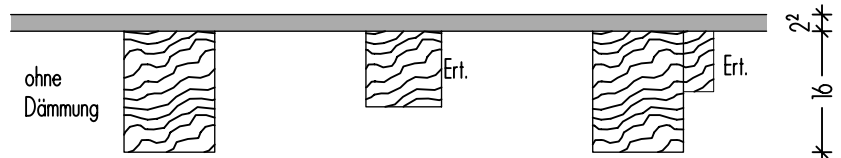

Dielung: Holzschalung 22 mm  
Balkenlage mit neuzeitlicher Ertüchtigung  
Balkenabstand: 44-80 cm  
Balkenquerschnitt: 16/13 cm

Abbruch Brettschalung  
Deckenputz

Decke 0/7

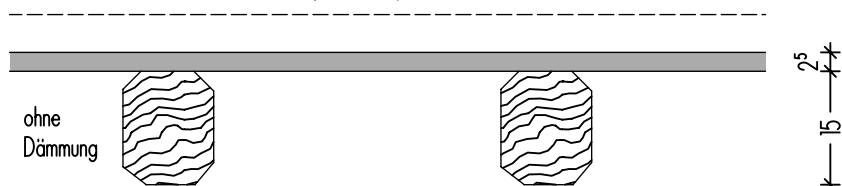


Dielung: Holzschalung 25 mm  
Balkenabstand: 47cm  
Balkenquerschnitt: 15/14,5

Abbruch Fliesenbelag in Betonbett  
(neuzeitig)

Abbruch Brettschalung  
Deckenputz


Decke 0/9

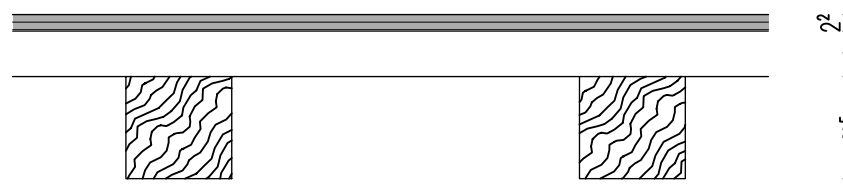

Dielung: Holzschalung 22 mm  
Querholz 6/12  
Balkenabstand: 46-79 cm  
Balkenquerschnitt: 13,5/17,5  
Starke Baumkante

Abgeh. Decke


Decke 0/3

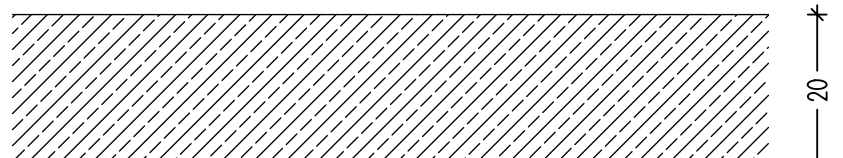

STB-Decke: d= 20cm

Abgeh. Decke

- K1 Mangelhaftes Auflager auf Ziegelsturz; ~17cm in Mauer
- K2 Alter Balken 19/14 cm durchlaufend, mit 4 Gew. Stangen mit neuer Balkenlage verbunden, darüber steht eine 11,5er Zementsteinwand
- K3 Randbalken nicht einsichtig

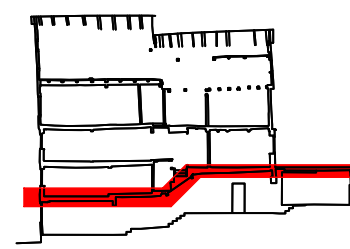

Legende:

- Originales Konstruktionsteil fehlt
- Konstruktionsteil vollständig zerstört, keine Resttragfähigkeit mehr vorhanden
- Konstruktionsteil teilweise zerstört, geringe Resttragfähigkeit vorhanden
- Konstruktionsteil oberflächlich zerstört, Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt
- Konstruktionsteil mit Pilzbefall
- Konstruktionsteil nicht Original
- Risse
- BK = Baumkante
- Abbruch von neuzeitigen Wänden

Sanierung eines Altstadtshauses  
Koppengasse 3, 91550 Dinkelsbühl



Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen.

| Nr | Datum | Anmerkungen |
|----|-------|-------------|
| 1  |       |             |
| 2  |       |             |
| 3  |       |             |
| 4  |       |             |
| 5  |       |             |
| 6  |       |             |
| 7  |       |             |


BAUAUFNAHME:  
DECKE ÜBER EG

|                            |                                 |                    |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Projektbezeichnung:<br>DKG | Plannummer:<br>WP 100           | Maßstab:<br>1 : 50 |
| Datum:<br>21.03.19         | Planverfasser:<br>M. WEIHERMANN |                    |



Projektsteuerung Häberlein  
Regenstraße 22  
91555 Feuchtwangen  
Tel. +49 (0)9852 1611  
Fax +49 (0)9852 4630  
Email: info@projektsteuerung-haeberein.de

Projektsteuerung  
HÄBERLEIN


Deckenaufbauten M 1/10

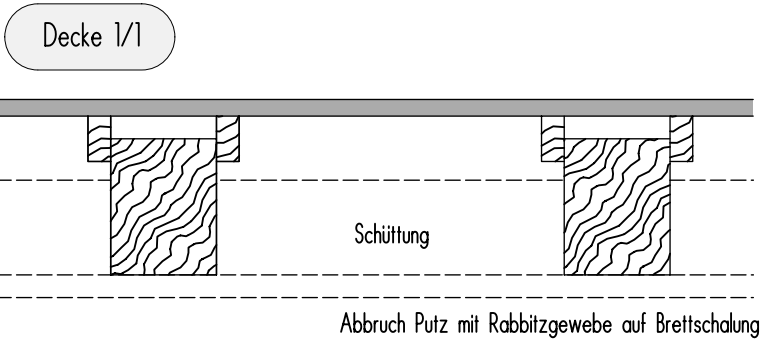


Parkett 22 mm  
Ausgleichshölzer 4/8cm  
Schüttung  
Balkenabstand: 58-78 cm  
Balkenquerschnitt: 18/14

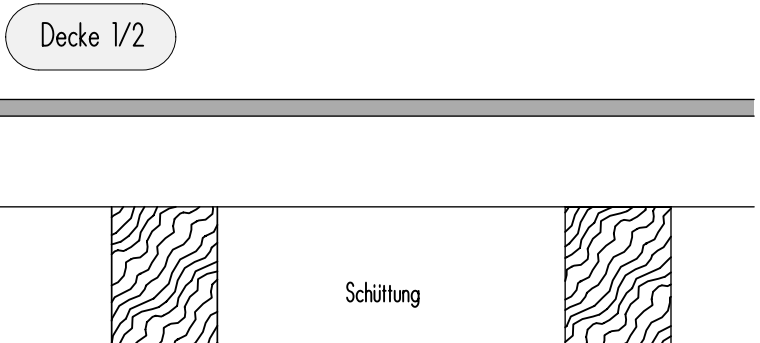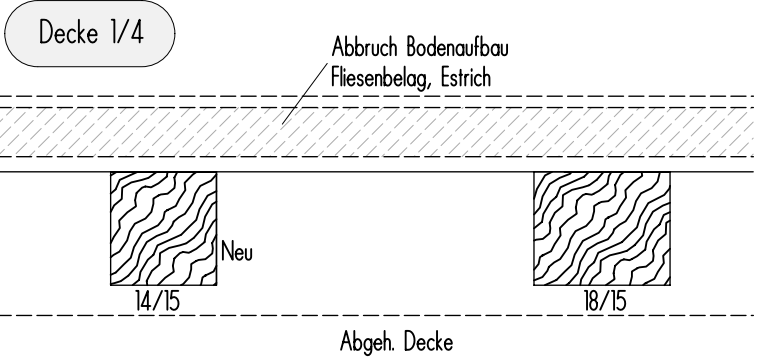


Nut- & Federbretter 22 mm  
Querhölzer 10/12cm, alle 62,5cm, neuzeitlich  
Schüttung  
Balkenabstand: 70-93 cm  
Balkenquerschnitt: 20/17

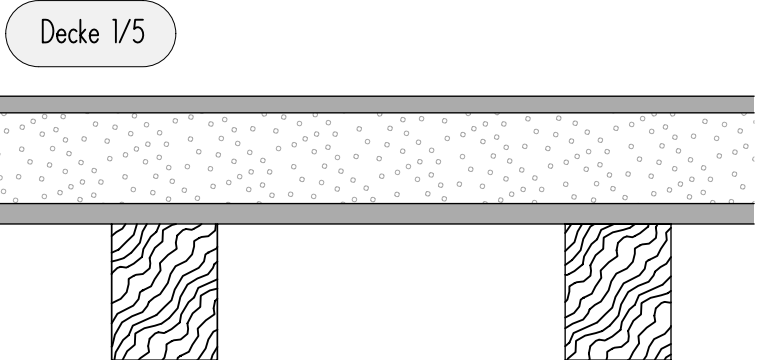

Nut- & Federbretter 22 mm  
Schüttung/Unterbau  
Breiter 27mm  
Balkenabstand: 73 cm  
Balkenquerschnitt: 18/15


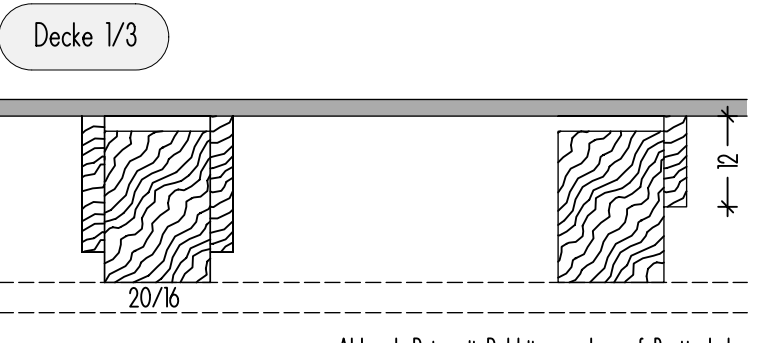


Nut & Federbretter 22 mm  
teilweise Lattung 4/18cm  
Balkenabstand: 70-93 cm  
Balkenquerschnitt: 20/17

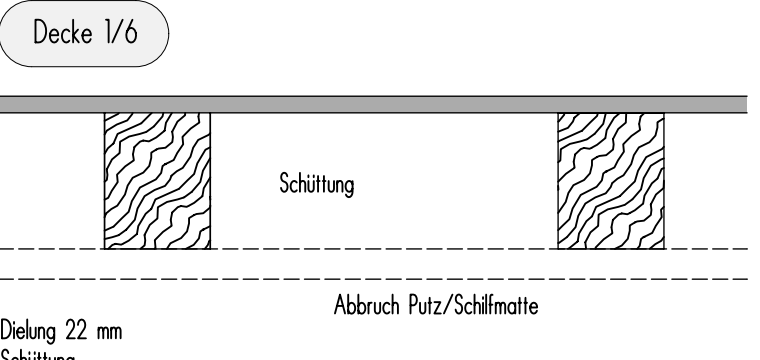

Dielung 22 mm  
Schüttung  
Balkenabstand: 54-118 cm  
Balkenquerschnitt: 15/14

- K1 Rähm 15/16cm unten abgeschwächt auf 15/9cm
- K2 Brandschaden im Bereich Kamin

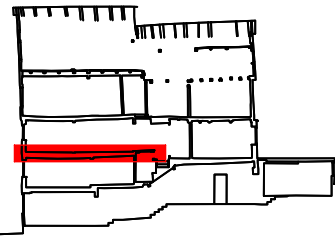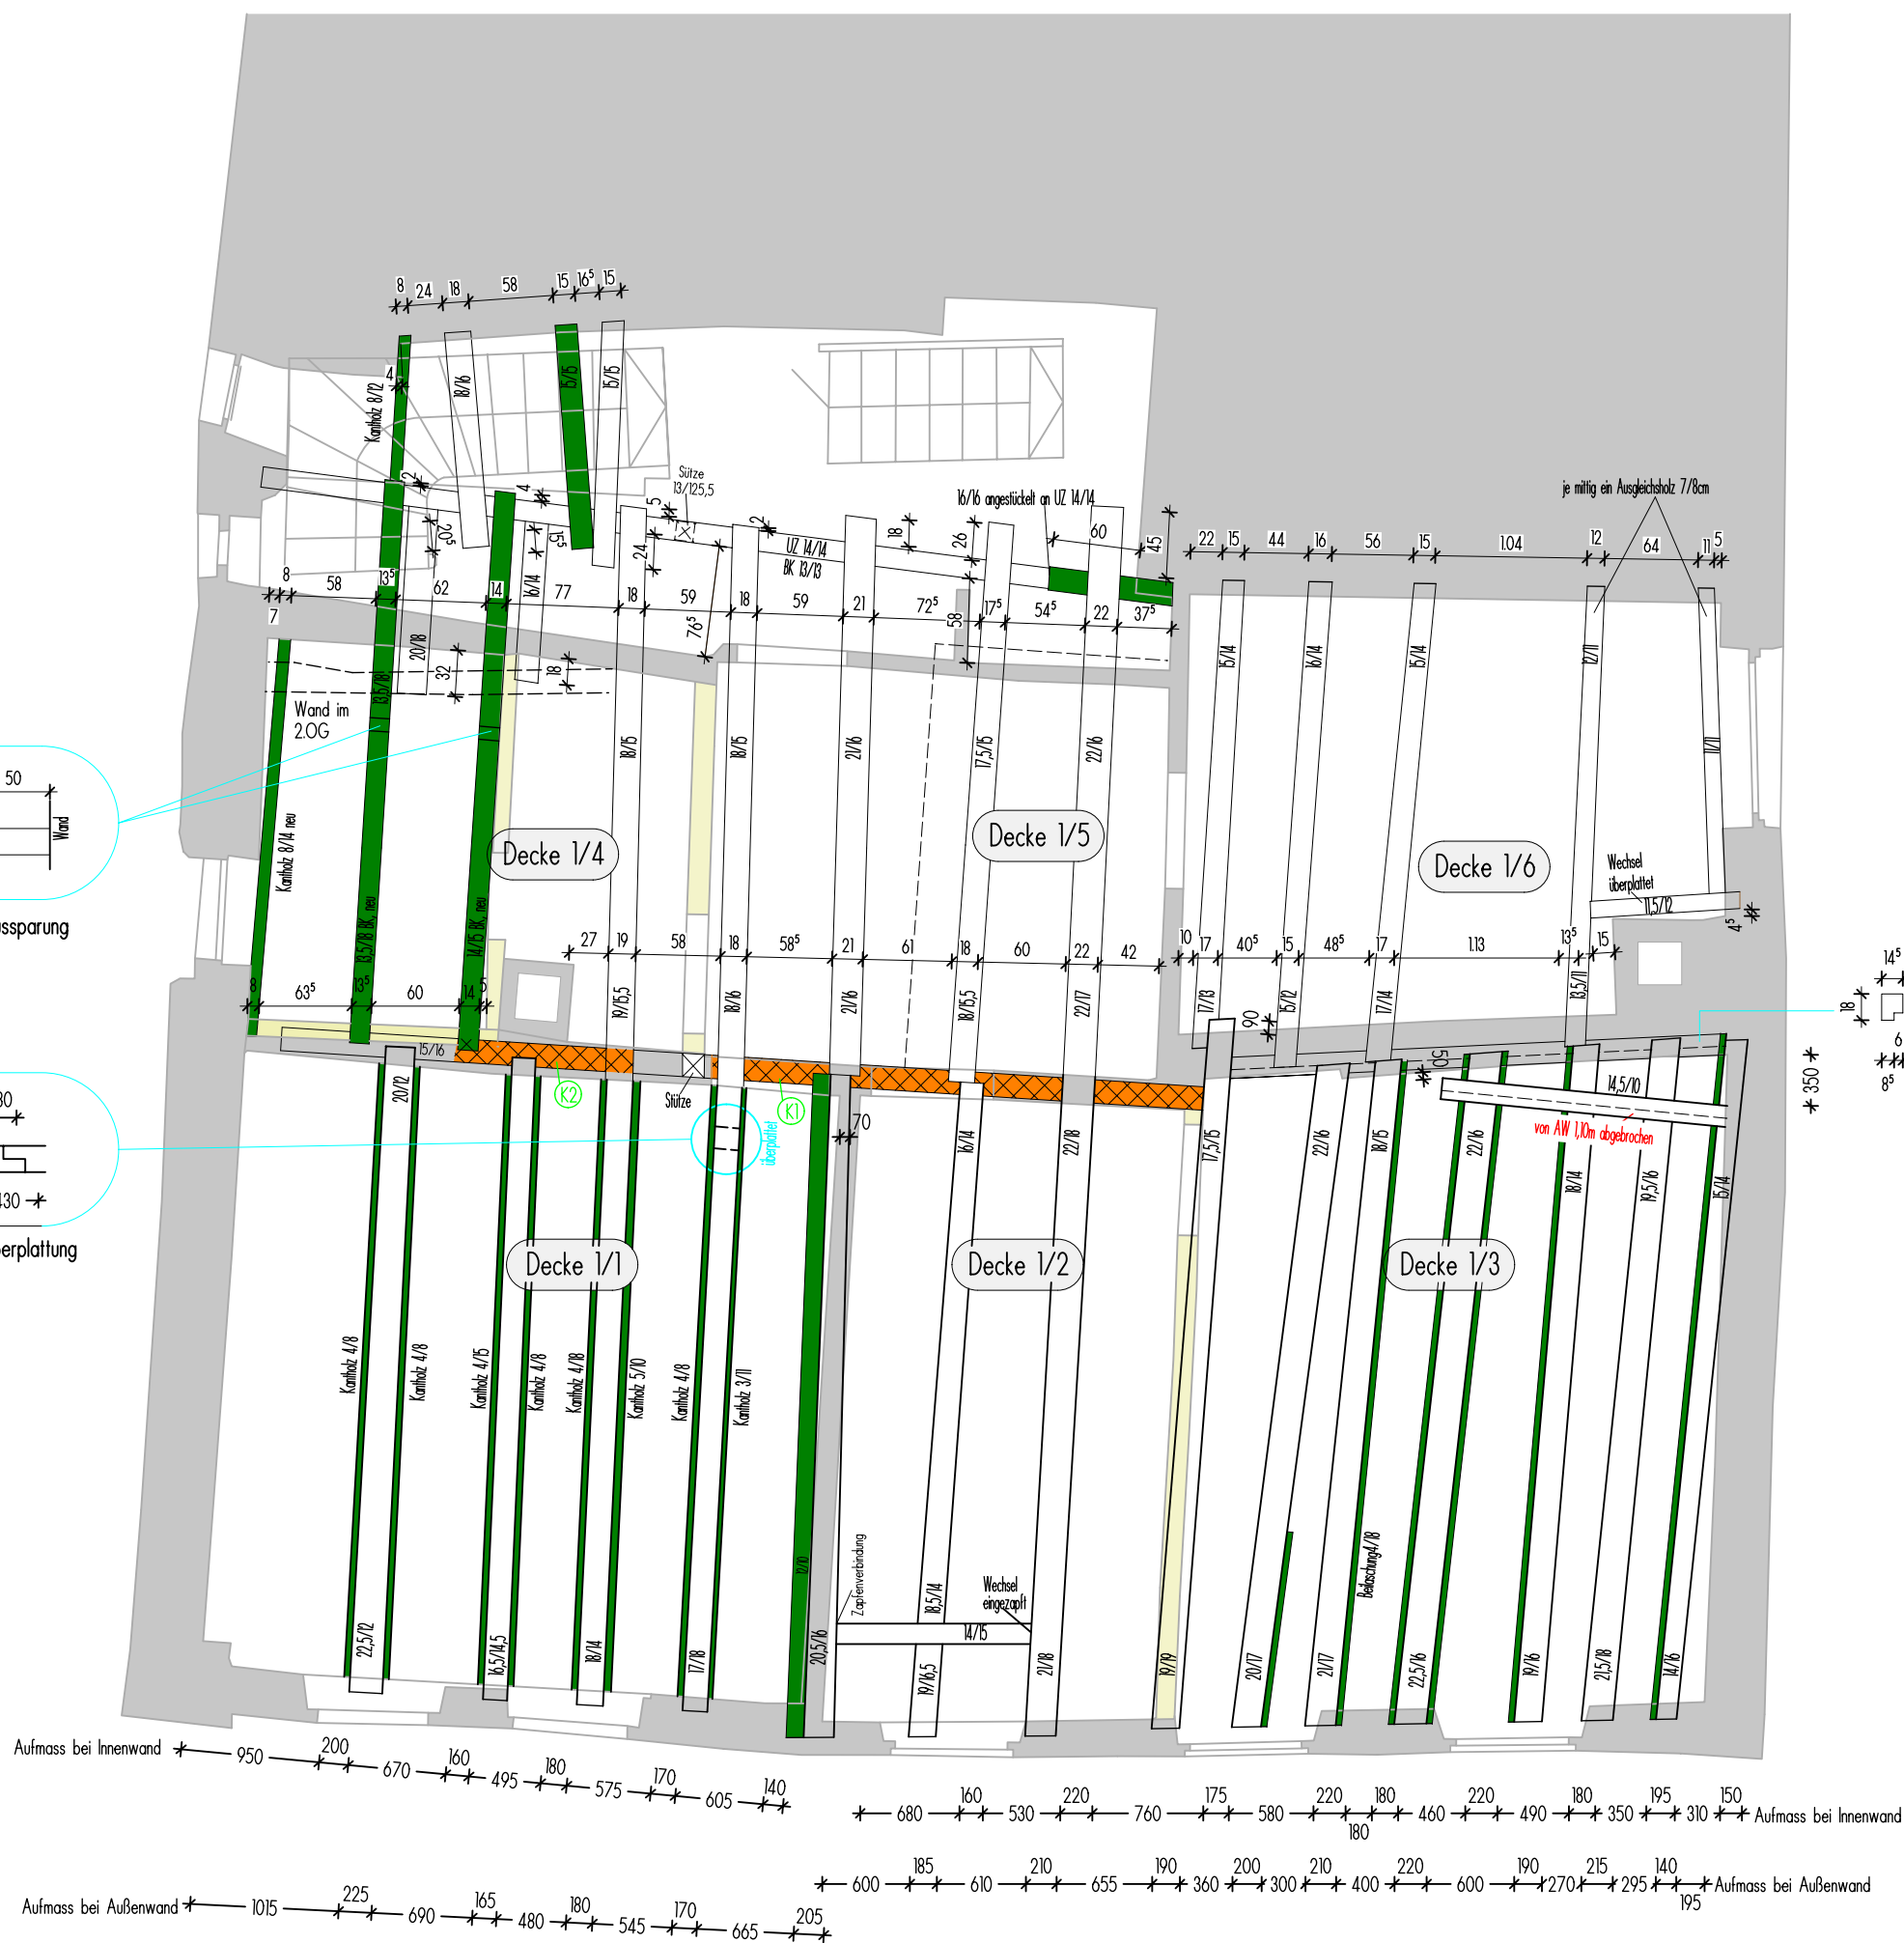

Legende:

- Originales Konstruktionsteil fehlt
- Konstruktionsteil vollständig zerstört, keine Resttragfähigkeit mehr vorhanden
- Konstruktionsteil teilweise zerstört, geringe Resttragfähigkeit vorhanden
- Konstruktionsteil oberflächlich zerstört, Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt
- Konstruktionsteil mit Pilzbefall
- Konstruktionsteil nicht Original
- Risse
- BK = Baumkante
- Abbruch von neuzeitlichen Wänden

Sanierung eines Altstadthauses  
Koppengasse 3, 91550 Dinkelsbühl



Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen.

| Nr | Datum | Anmerkungen |
|----|-------|-------------|
| 1  |       |             |
| 2  |       |             |
| 3  |       |             |
| 4  |       |             |
| 5  |       |             |
| 6  |       |             |
| 7  |       |             |


BAUAUFNAHME:  
DECKE ÜBER 1.OG

|                            |                                 |                    |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Projektbezeichnung:<br>DKG | Plannummer:<br>WP 101           | Maßstab:<br>1 : 50 |
| Datum:<br>21.03.19         | Planverfasser:<br>M. WEIHERMANN |                    |


Projektsteuerung Häberlein  
Ringsstraße 22  
91555 Feuchtwangen  
Tel. +49 (0)9852 1611  
Fax +49 (0)9852 4630  
Email: info@projektsteuerung-haeberein.de

Projektsteuerung  
**HÄBERLEIN**


Deckenaufbauten M 1/10

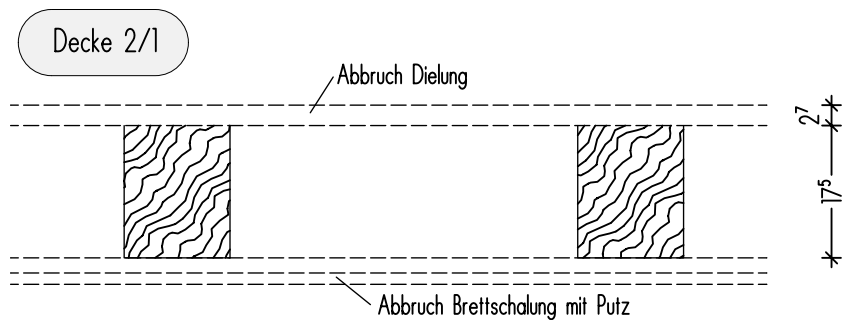


Dielung: 27 mm  
Schüttung  
Balkenabstand: 90-100  
Balkenquerschnitt: 15/17,5

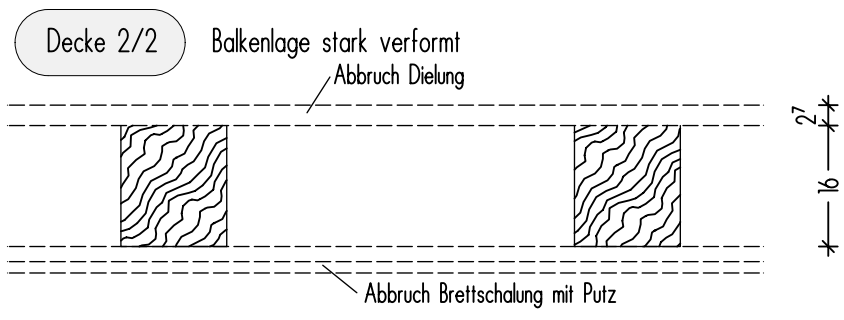


Dielung: 27 mm  
Schüttung  
Balkenabstand: 45-145  
Balkenquerschnitt: 17/16

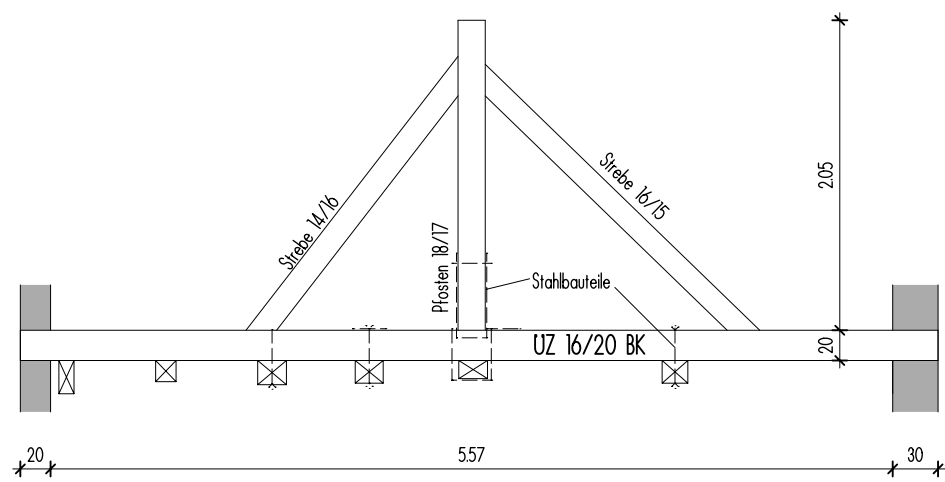

Hilfskonstruktion/Abhängung

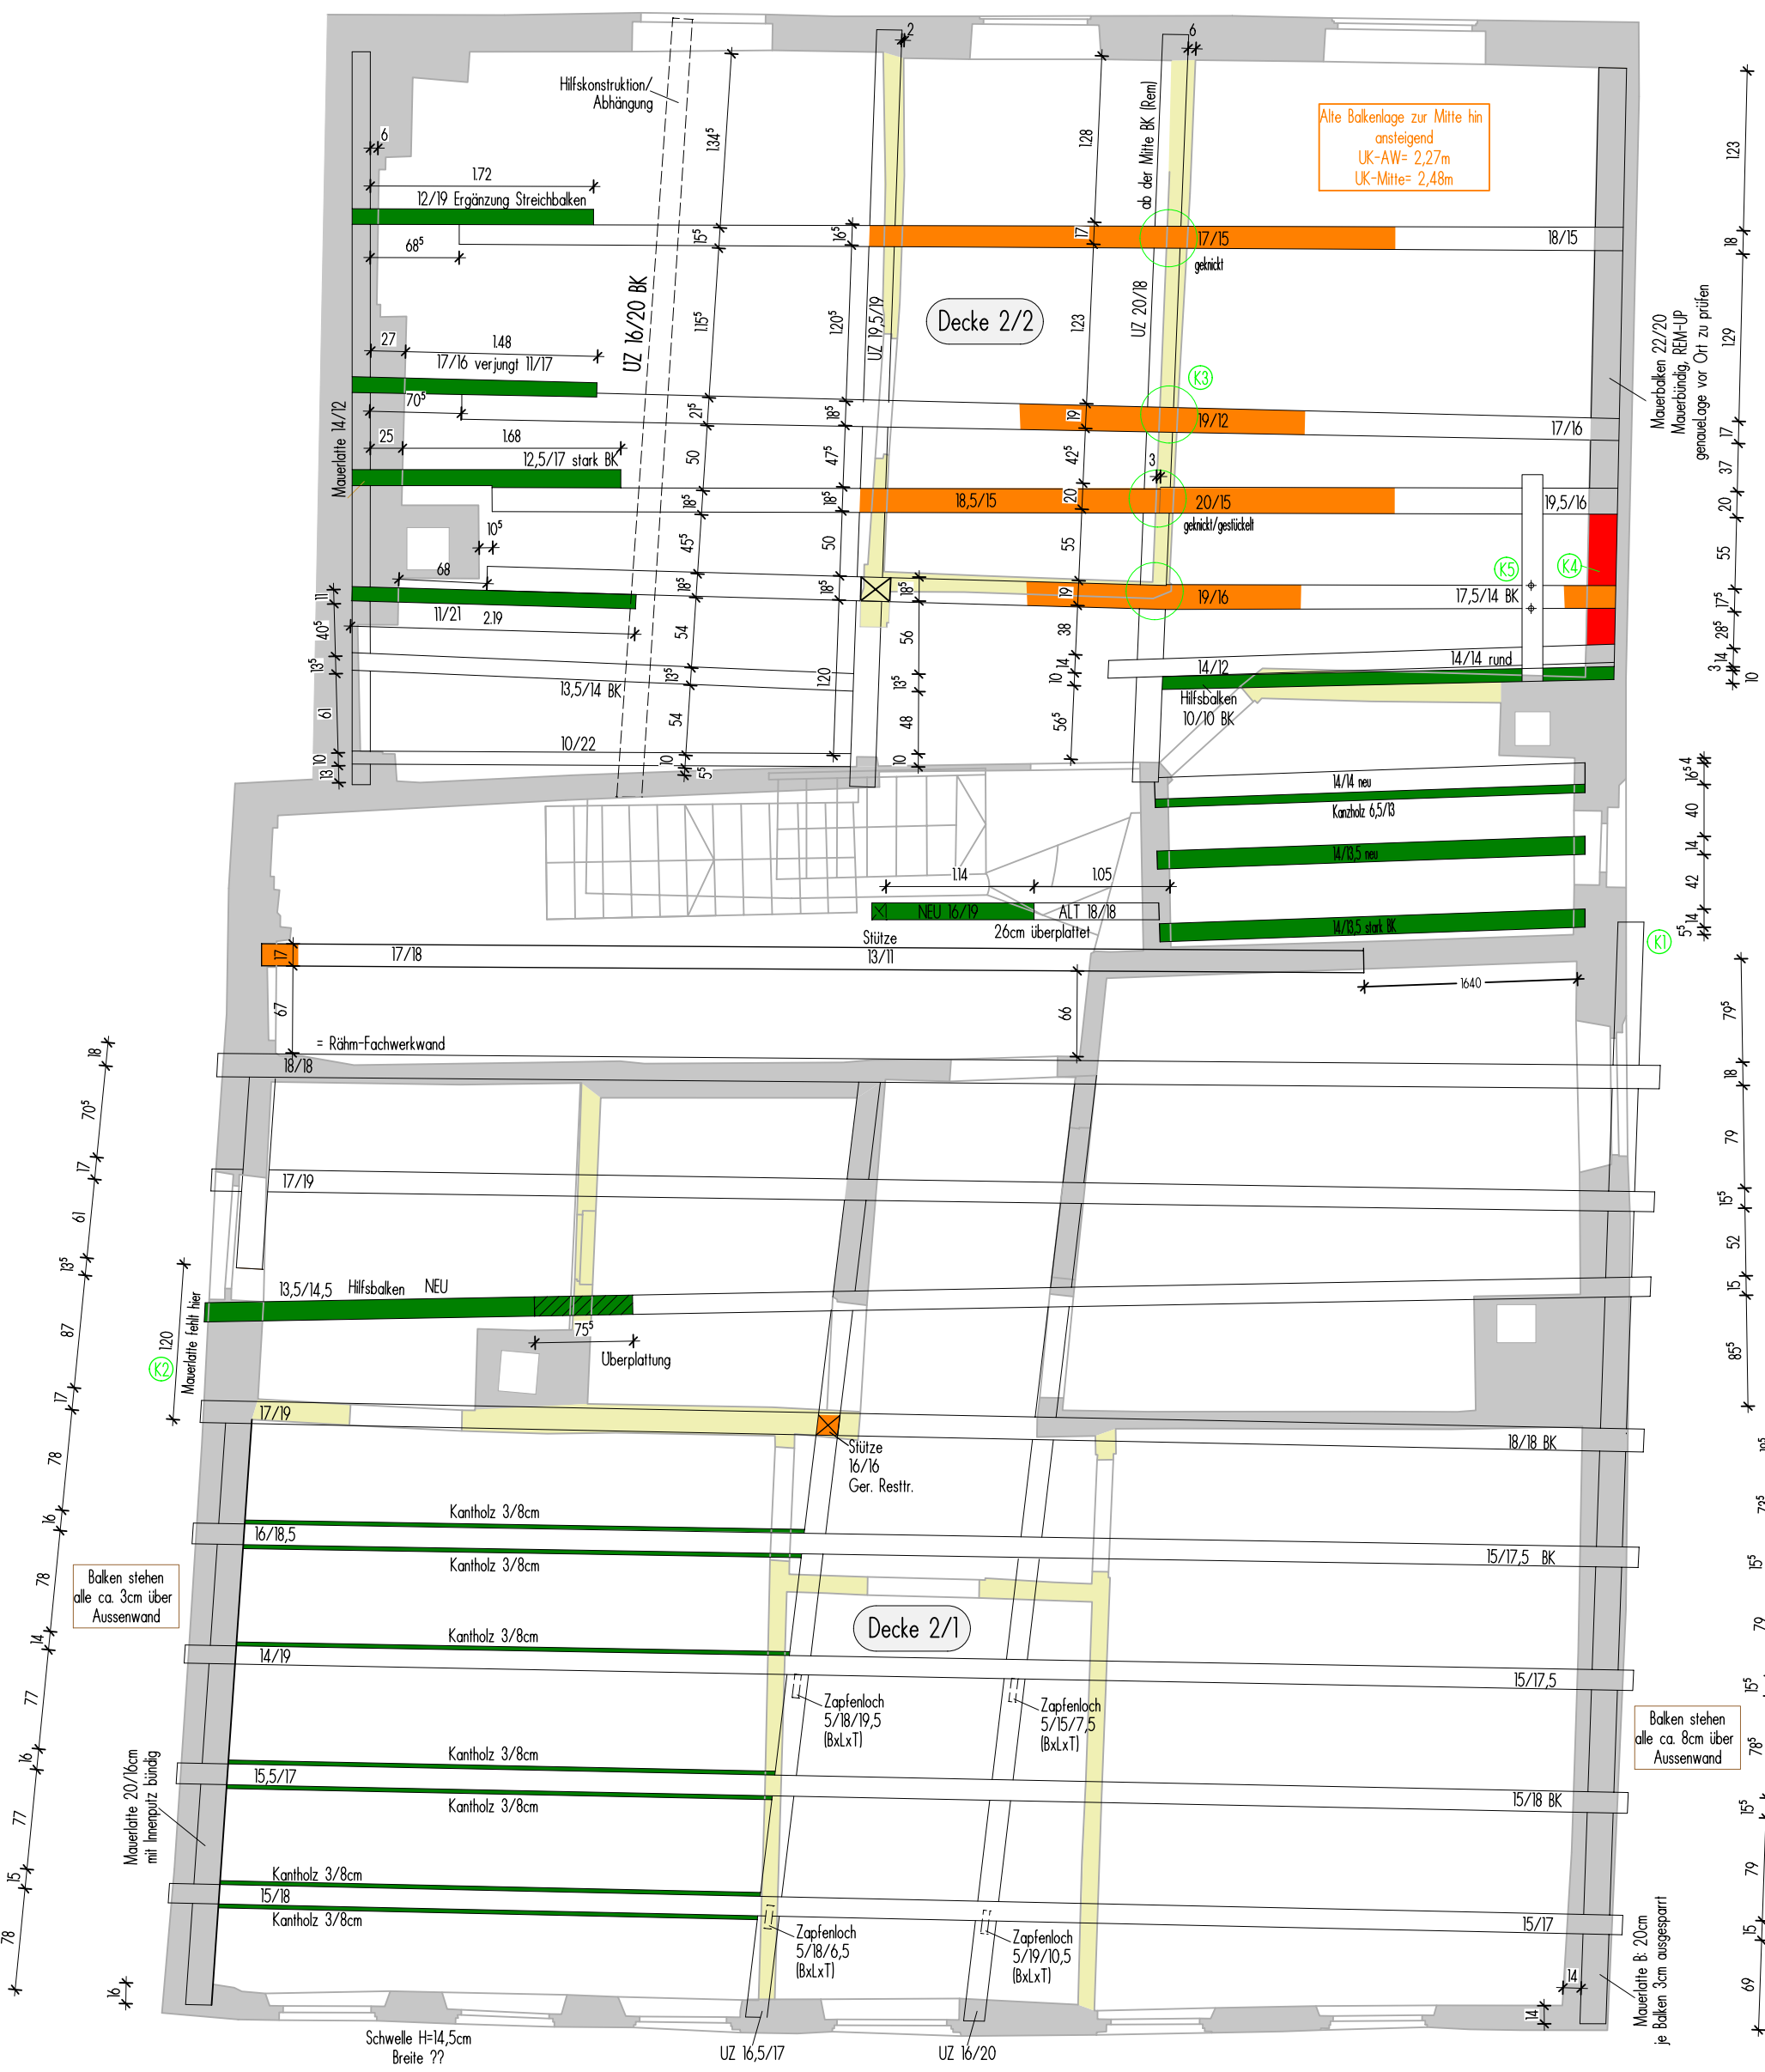

- K1 Mauerlatte am Mauerwerk auskragend
- K2 Fehlstelle Mauerlatte
- K3 Balkenlage stark geknickt
- K4 Mauerlatte im Bereich Kamin teilweise zerstört. Keine Resttragfähigkeit
- K5 Überzug mit Stahlabhängung

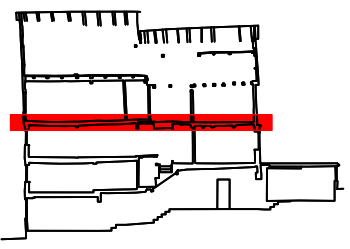

- Legende:**
- Originales Konstruktionsteil fehlt
  - Konstruktionsteil vollständig zerstört, keine Resttragfähigkeit mehr vorhanden
  - Konstruktionsteil teilweise zerstört, geringe Resttragfähigkeit vorhanden
  - Konstruktionsteil oberflächlich zerstört, Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt
  - Konstruktionsteil mit Pilzbefall
  - Konstruktionsteil nicht Original
  - Risse
  - BK = Baumkante
  - Abbruch von neuzeitlichen Wänden

Sanierung eines Altstadthauses  
Koppengasse 3, 91550 Dinkelsbühl




Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen.

| Nr | Datum | Anmerkungen |
|----|-------|-------------|
| 1  |       |             |
| 2  |       |             |
| 3  |       |             |
| 4  |       |             |
| 5  |       |             |
| 6  |       |             |
| 7  |       |             |


|                                 |                                 |                    |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| BAUAUFNAHME:<br>DECKE ÜBER 2.OG |                                 |                    |
| Projektbezeichnung:<br>DKG      | Plannummer:<br>WP 102           | Maßstab:<br>1 : 50 |
| Datum:<br>21.03.19              | Planverfasser:<br>M. WEIHERMANN |                    |

Projektsteuerung Häberlein  
Ringsstraße 22  
91555 Feuchtwangen  
Tel. +49 (0)9852 1611  
Fax +49 (0)9852 4630  
Email: info@projektsteuerung-haerberlein.de


**Projektsteuerung  
HÄBERLEIN**

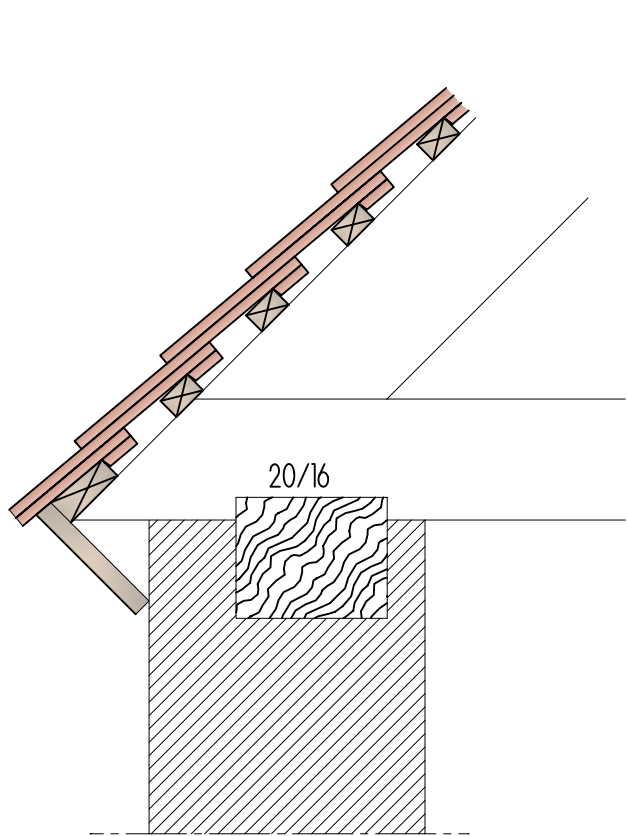


Detail "Sparrenfuss" Vorderhaus M 1/10  
(ohne Aufschiebling)

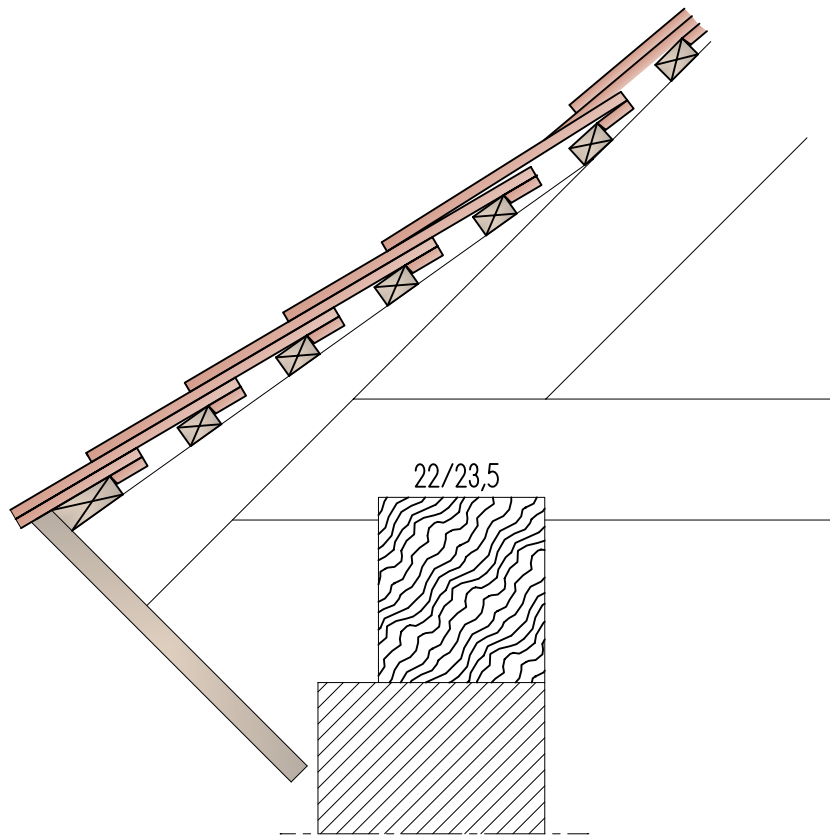

Detail "Sparrenfuss" Hinterhaus M 1/10  
(mit Aufschiebling)

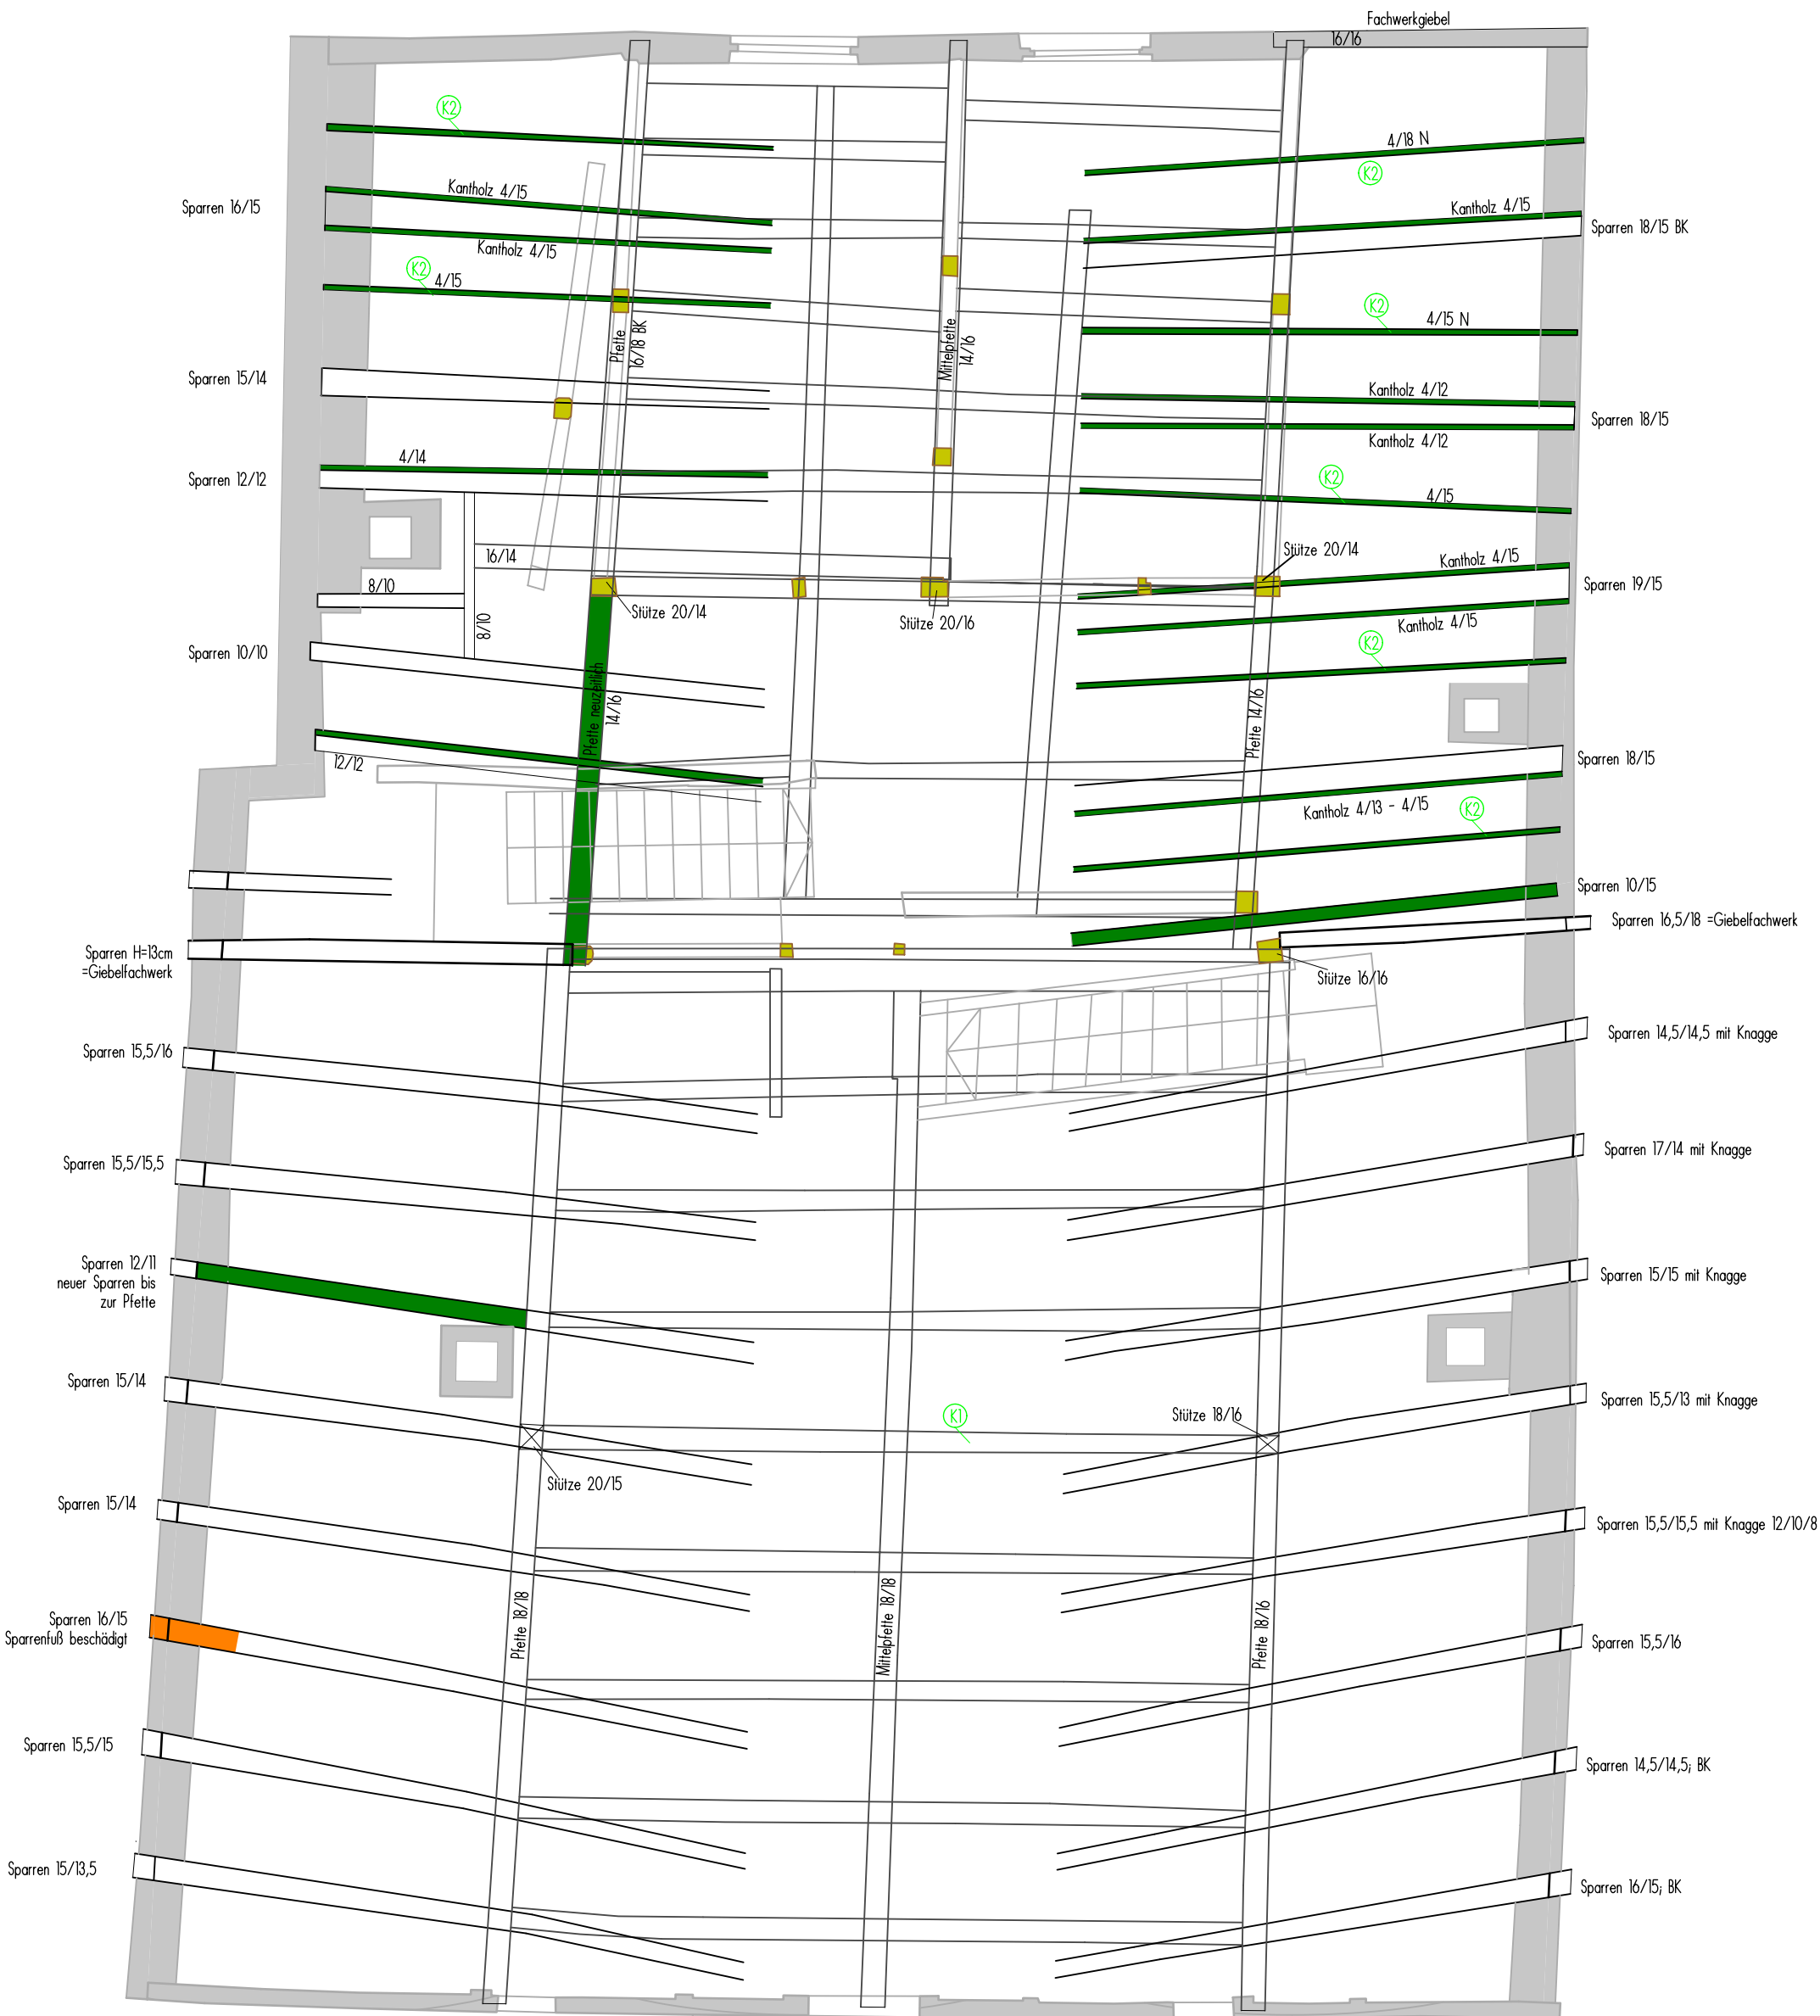

- K1 Gespärrebalken 15/18
- K2 Hilfsparren 4/12-4/16  
mittig über 4m überlappend

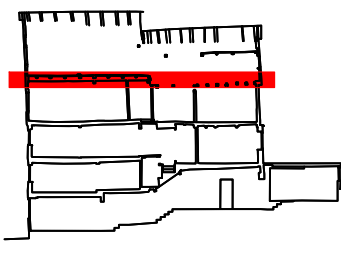

### Legende:

- Originales Konstruktionsteil fehlt
- Konstruktionsteil vollständig zerstört, keine Resttragfähigkeit mehr vorhanden
- Konstruktionsteil teilweise zerstört, geringe Resttragfähigkeit vorhanden
- Konstruktionsteil oberflächlich zerstört, Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt
- Konstruktionsteil mit Pilzbefall
- Konstruktionsteil nicht Original
- Risse
- BK = Baumkante
- Abbruch von neuzeitlichen Wänden

Sanierung eines Altstadthauses  
Koppengasse 3, 91550 Dinkelsbühl



Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen.

| Nr | Datum | Anmerkungen |
|----|-------|-------------|
| 1  |       |             |
| 2  |       |             |
| 3  |       |             |
| 4  |       |             |
| 5  |       |             |
| 6  |       |             |
| 7  |       |             |

BAUAUFNAHME:  
DECKE ÜBER 1.DG

|                            |                                 |                    |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Projektbezeichnung:<br>DKG | Plannummer:<br>WP 103           | Maßstab:<br>1 : 50 |
| Datum:<br>21.03.19         | Planverfasser:<br>M. WEIHERMANN |                    |

Projektsteuerung Häberlein  
Ringsstraße 22  
91555 Feuchtwangen  
Tel. +49 (0)9852 1611  
Fax +49 (0)9852 4630  
Email: info@projektsteuerung-haerberlein.de

Projektsteuerung  
**HÄBERLEIN**